

Technische IFL-Mitteilung Nr. 06/2019

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

BMW, Mini, Rolls-Royce Hinweis zum Ersetzen der Tür/en

Laut BMW-Informationen AIR: 2019-05-16, gibt es zum Erneuern der Tür/en einen Gesonderten Hinweis:

4151...Hinweis zum Ersetzen der Tür/en

Achtung! Aus produktionstechnischen Gründen wird der Seitenaufprallträger nicht fest verschraubt.

Abhilfe: Schrauben des Seitenaufprallträgers festziehen.

Nach Rücksprache mit BMW betrifft dieses Problem verschiedene Modelle der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce.

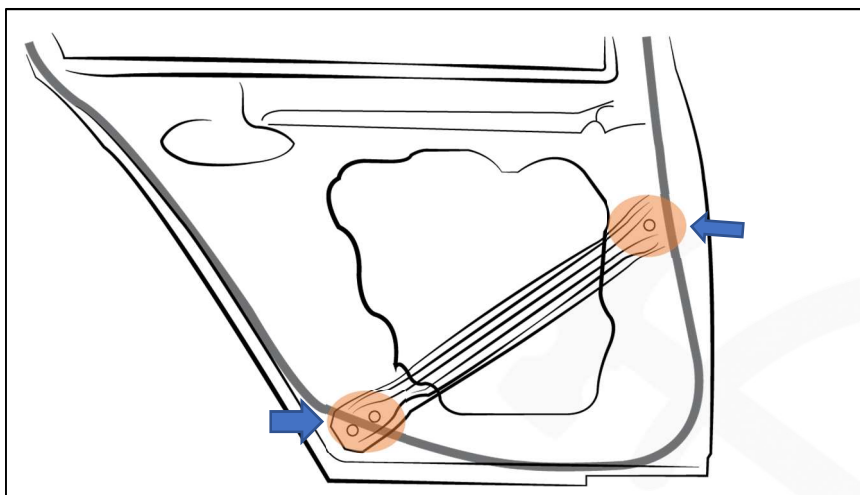


Bild: 1 – Beispiel Tür 5er BMW G31

Bitte beachten Sie diesen Hinweis generell beim Ersetzen einer Tür bei den genannten Marken, damit dieser Arbeitsschritt vor dem Ummontieren der Anbauteile bzw. dem Komplettieren der Tür/en berücksichtigt wird.

...

- 2-

Damit vermeiden Sie, dass es nach der Montage aller Anbauteile an den Türen zu Störgeräuschen kommt und ggf. ein erneutes De- und Montieren der Anbauteile erforderlich wird.

BMW sieht für diesen Arbeitsschritt keine Extra-Zeitvorgabe vor.

Sollten beim Festziehen der Schrauben der Seitenaufprallträger Probleme auftreten, dokumentieren Sie diese inkl. der benötigten Zeit. Das hilft, spätere Diskussionen zu vermeiden und dient als Nachweis für die Erforderlichkeit.

Ihr IFL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2019
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

**Interessengemeinschaft
für Fahrzeugtechnik und
Lackierung e. V.**
Grüner Weg 12
61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 - 79 47 90
Telefax: +49 (0)6031 - 79 47 910

E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80
BIC: FFVBDEFF

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Friedberg/Hessen
VR 2926

Geschäftsführer:
Thomas Aukamm

Vertreten durch:
Vorstand: Peter Börner,
Mühlheim am Main /
Wilhelm Hülsdonk, Voerde